













ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: I PIĘTRO

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
010			okno krosnowe, drewniane, dębowe, jednordzielne, jednoramowe, jednoszybowe, z poziomym szprosem w połowie skrzydła, otwierane do wewnątrz,	stan zachowania drewna dobry	przed 1939 r. część okien po 1945	4 szt. lokalizacja: wieża zach. z klatką schodową strona pld. nr na proj. PKZ 77,78,86,87	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, zastosowanie folii zabezp. przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym, - materiał dąb - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe,
011			okno zewnętrzne krosnowe, drewniane, dębowe, jednordzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze ślimieniem, otwierane na zewnątrz okno wewnętrzne: krosnowe, dębowe, jednordzielne, ze ślimieniem, jednoskrzydłowe, jednoszybowe, otwierane do środka	stan zachowania drewna w oknach zewnętrznych dość dobry, w wewnętrznych – dobry widoczne naprawy z dodatkową listwą w dolnej, poziomej części ościeżnicy	przed 1939 r.	2 szt. lokalizacja: elewacja wsch. nr na proj. PKZ 59,60	- wymiana na nowe okno zew. jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, okno wewnętrzne do demontażu, niezbędne towarzyszące prace konserwatorskie wokół okien
012			okno krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślimieniem, sosnowe, złego gatunku, otwierane na zewnątrz	stan zachowania drewna w oknie zły w dolnych partiach skrzydeł oraz słupków, widoczne pęknięcie ramiaka, złe dopasowanie skrzydeł do ościeżnic, duże nieszczelności	po 1970 r.	1 szt. lokalizacja: elewacja wsch. nr na proj. PKZ 61	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: I PIĘTRO

typ okna	Fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
013			okno krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, z ozdobnym słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz	stan zachowania drewna zły w dolnych partiach skrzydeł oraz słupków, złe dopasowanie skrzydeł do ościeżnic, nieszczelności Widoczne liczne naprawy dolnych poziomych partii ościeżnic poprzez wstawienie listwy w miejsce skorodowanych przylg	przed 1914 r.	5 szt. pojedynczych lokalizacja: elewacje wsch. i pld. nr na proj. PKZ 62-67	konserwacja okien wg programu prac konserwatorskich zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym
013A			okno zewnętrzne, krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, z ozdobnym słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz okno wewnętrzne: krosnowe, dębowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze ślemieniem, otwierane do środka	stan zachowania drewna w oknie zewnętrznym zły w dolnych partiach skrzydeł oraz słupków, zły, duże nieszczelności stan zachowania okien wewnętrznych dobry	przed 1914 r.	4. szt. z oknami wewnętrznymi, o takiej samej konstrukcji jak niżej w oknach parteru, stan lokalizacja: elewacja pld. nr na proj. PKZ 67-70	konserwacja okien wg programu prac konserwatorskich ze względu na zły stan okien zewnętrznych dopuszczalne wymiany niektórych elementów, na wzór oryginalnych, zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym skrzydła wewnętrzne do konserwacji
014			okno zewnętrzne krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz okno wewnętrzne krosnowe, drewniane, dwudzielne, ze ślemieniem, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz	stan zachowania okien zewnętrznych zły, duże nieszczelności, widoczna destrukcja drewna słupków i ślemieni okno wewnętrzne- stan zachowanie dobry	przed 1939 r.	4 szt. lokalizacja: wieża pld.-zach. nr na proj. PKZ 71-74	konserwacja okien zewnętrznych i wewnętrznych wg programu prac konserwatorskich, ze względu na zły stan okien zewnętrznych dopuszczalne wymiany niektórych elementów, na wzór oryginalnych, zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym -wnęki okienne i płyciny wokół nich do konserwacji



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: I PIĘTRO

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawdo. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
015			okno zewnętrzne krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślaniem, dębowe, otwierane na zewnątrz okno wewnętrzne krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do środka	stan zachowania drewna w oknie zewnętrznym zły, , duże nieuszczelnności, widoczna destrukcja drewna słupków i ślaniem okno wewnętrzne- stan zachowania dobry	przed 1939 r.	2 szt. lokalizacja: elewacja zach. nr na proj. PKZ 75,76	konserwacja okien zewnętrznych i wewnętrznych wg programu prac konserwatorskich, ze względu na zły stan okien zewnętrznych dopuszczalne wymiany niektórych elementów, na wzór oryginalnych, zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym -wnęki okienne i płyciny wokół nich do konserwacji
016			okno zewnętrzne krosnowe, drewniane, jednodzielne, jednoskrzydłowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz okno wewnętrzne: jednodzielne, jednoskrzydłowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz	stan zachowania okna zewnętrznego zły stan zachowania okna wewnętrznego dobry	przed 1939.	1 szt. lokalizacja: elewacja zach.	okno zewnętrzne do wymiany na nowe jednoramowe, z pakietem, zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym, materiał dąb, - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, - okno wewnętrzne do konserwacji,
017			okno krosnowe, drewniane, dwudzielne, ze szprosem w górnej części skrzydła, jednoramowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane na zewnątrz	stan zachowania okna zły	przed 1939 r.	1 szt. lokalizacja: elewacja zach.	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwiernie. szyby zabezpieczone przed UV, walcowane - materiał dąb - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, niezbędne towarzyszące prace konserwatorskie wokół okien

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: I PIĘTRO

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawdo. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
018			okno zewnętrzne krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz okno wewnętrzne: krosnowe, drewniane, dwudzielne, ze ślemieniem, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do środka	stan zachowania drewna w oknie zewnętrznym zły, duże nieszczelności, widoczna destrukcja drewna słupka i ślemienia okno wewnętrzne- stan zachowania dobry	przed 1939 r.	1szt. lokalizacja: elewacja zach. nr na proj. PKZ 79	po wykonaniu odkrywki zauważono złocenia na słupku. konserwacja okien zewnętrznych i wewnętrznych wg programu prac konserwatorskich, ze względu na zły stan okien zewnętrznych dopuszczalne wymiany niektórych elementów, na wzór oryginalnych, zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym -wnęki okienne i płytki wokół nich do konserwacji
019			okno zewnętrzne, stalowe w oryginalnej drewnianej ościeżnicy, jednodelne, jednoramowe, jednoszybowe, otwierane do wewnątrz, zamknięte od wewnątrz otwieranym witrażem	stan zachowania okna zły	przed 1939 r.	1 szt. lokalizacja: elewacja zach. nr na proj. PKZ 80	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka wg projektu - okucia obwiedniowe z zachowaniem witraża. niezbędne towarzyszące prace konserwatorskie wokół okien
020			okno zewnętrzne krosnowe, drewniane, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz okno wewnętrzne krosnowe, drewniane, dwuskrzydłowe, ze ślemieniem demontowanym, jednoszybowe, dębowe, otwierane do środka	stan zachowania okna zewnętrznego dość dobry, poza dolnymi partiami, gdzie widoczna jest posunięta korozja drewna, duże nieszczelności okno wewnętrzne- stan zachowania dobry	przed 1939.	3 szt. lokalizacja: elewacja zach. i wsch.- dziedziniec nr na proj. PKZ 82,83,85	- wymiana na nowe okna zewnętrzne, jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, w baszcie nr 1 i nr 2 skrzydła wewnętrzne do usunięcia, a w baszcie nr 4 do konserwacji, prace konserwatorskie wokół okien

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: I PIĘTRO

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawdo. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
020A			okno zewnętrzne: okno krosnowe, drewniane, , dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz okno wewnętrzne: krosnowe, drewniane, dwuskrzydłowe, ze ślemieniem, jednoszybowe, dębowe, otwierane do środka	stan zachowania okna zewnętrznego dość dobry , poza dolnymi partiami, gdzie widoczna jest posunięta korozja drewna, duże nieszczelności okno wewnętrzne- stan zachowania dobry	przed 1939.	1 szt. lokalizacja: elewacja zach. i wsch.- dziedziniec nr na proj. PKZ 82,83,85	konserwacja okna zewnętrznego i wewnętrznego, ze względu na zły stan okien zewnętrznych dopuszczalne wymiany niektórych elementów, na wzór oryginalnych, zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym -wnęki okienne i płyciny wokół nich do konserwacji
021			okno zewnętrzne: okno krosnowe, drewniane, , dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz, w górnej części łukowe,	stan zachowania drewna w oknie zewnętrznym dość dobry , poza dolnymi partiami, gdzie widoczna jest posunięta korozja drewna, duże nieszczelności wynikające z konstrukcji skrzydła bez przylg	przed 1939 r.	1 szt. lokalizacja: elewacja zach.- dziedziniec nr na proj. PKZ 84	po wykonaniu odkrywki zauważono złocenia na słupku. konserwacja okna, ze względu na zły stan okien zewnętrznych dopuszczalne wymiany niektórych elementów, na wzór oryginalnych, zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym -wnęka okienna i płyciny wokół niej do konserwacji