
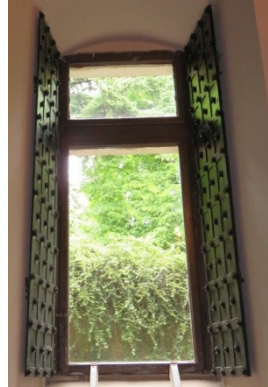









## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: PIWNICE







typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
010			okno krosnowe, drewniane, dębowe, jednordzielne, jednoramowe, jednoszybowe, z poziomy szprosem w połowie skrzydła, otwierane do wewnątrz,	stan zachowania drewna dobry	przed 1939 r. część okien po 1945	4 szt.  lokalizacja: wieża zach. z klatką schodową  <a href="#">nr na proj. PKZ 17,18,20,21</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. - materiał dąb - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym
038			okno krosnowe, drewniane, dębowe, jednordzielne, jednoramowe, jednoszybowe, ze ślaniem, skrzydła otwierane do wewnątrz, od strony wewnętrznej zamontowane są dwa skrzydła metalowych okiennic	stan zachowania drewna dość dobry, miejscami niewielka korozja drewna w dolnych partiach skrzydeł	przed 1939 r.	9 szt.  lokalizacja: elewacja wsch. i pld. <a href="#">nr na proj. PKZ 3-11</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym
039			okno krosnowe, drewniane, dębowe, jednordzielne, jednoramowe, jednoszybowe, skrzydło, otwierane do wewnątrz, od strony wewnętrznej zamontowano metalowe skrzydło okiennicy	stan zachowania okien ogólnie dobry poza dolnymi partiami skrzydeł, które wymagają konserwacji	przed 1939 r.	4 szt.  lokalizacja: wieża pld.-zach. i 1 szt. na elewacji zach.  <a href="#">nr na proj. PKZ 12,13,14</a>	- wymiana na okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym

## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: PIWNICE

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
040			okno krosnowe, drewniane, jednodzielne, jednoramowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz, od strony zewnętrznej osadzono pionowy, kwadratowy pręt	stan zachowania drewna skrzydła w dolnej części zły	przed 1939 r.	1 szt.  lokalizacja: elewacja zach.  <a href="#">nr na proj. PKZ 16</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym,  pionowy pręt metalowy do usunięcia.
041			okno krosnowe, drewniane, jednodzielne, jednoramowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz, od strony zewnętrznej osadzono trzy pionowe, kwadratowe pręty krat	stan zachowania drewna skrzydła w dolnej części zły	przed 1939 r.	1 szt.  lokalizacja: wieża zach. z klatką schodową  <a href="#">nr na proj. PKZ 19</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym  pionowe pręty metalowe do usunięcia.
042			okno krosnowe, drewniane, jednodzielne, jednoskrzydłowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz, na zewnątrz osadzono na krzyż po dwa kwadratowe pręty krat profile ramiaka proste, nienawiązujące do historycznych	stan zachowania drewna dość dobry	po 1972 r.	2 szt.  lokalizacja: elewacja zach.  <a href="#">nr na proj. PKZ 22,23</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym  krata met. do zachowania i konserwacji



## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: PIWNICE

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
043			okno jednoramowe z pakietem szybowym, jednodozielne, skrzydło czterokwaterowe sosnowe, otwierane do środka, na zewnątrz osadzono cztery pionowe, kwadratowe pręty krat profile ramiaka proste, nienawiązujące do historycznych	stan zachowania drewna zły ze względu na wodę i wilgoć przenikającą niezaizolowany wcześniej strop tarasu.	po 2000 r.	1 szt.  lokalizacja: elewacja płn. pod tarasem  <a href="#">nr na proj. PKZ 24</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, - materiał dąb - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym  krata met. do zachowania i konserwacji
044			okno jednoramowe z pakietem szybowym, jednodozielne, skrzydło czterokwaterowe sosnowe, otwierane do środka, na zewnątrz osadzono cztery pionowe, kwadratowe pręty krat profile ramiaka proste, nienawiązujące do historycznych	stan zachowania drewna zły ze względu na wodę i wilgoć przenikającą niezaizolowany wcześniej strop tarasu.	po 2000 r.	2 szt.  lokalizacja: elewacja płn. pod tarasem  <a href="#">nr na proj. PKZ 25,26</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, z nawiewnikiem - materiał dąb - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym  krata met. do zachowania i konserwacji
045 045A			okno krosnowe, drewniane, jednodozielne, jednoramowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz, od strony zewnętrznej osadzono trzy pionowe, kwadratowe pręty krat w jednym oknie 045A wyjęto szybę i służy ono jako czerpnia powietrza do nawiewu w kanałowej instalacji grzewczej	stan zachowania drewna dość dobry	przed 1939 r.	045 2 szt. 045A 1 szt.  lokalizacja: elewacja wsch.  <a href="#">nr na proj. PKZ 0,2,3</a>	dla okien 045 - wymiana na nowe jedno-ramowe z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego, - okucia obwiedniowe,  otwór okienny czerpni 045A nowy ramiak z kratą według projektu